

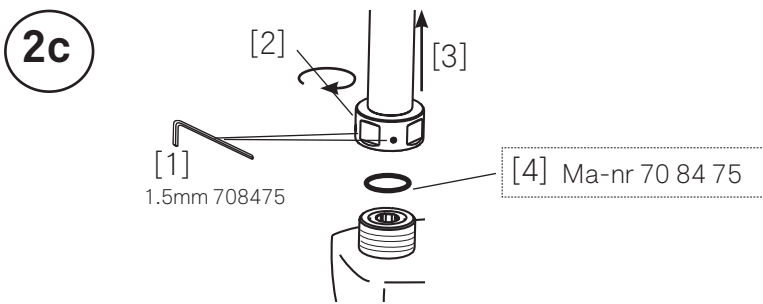
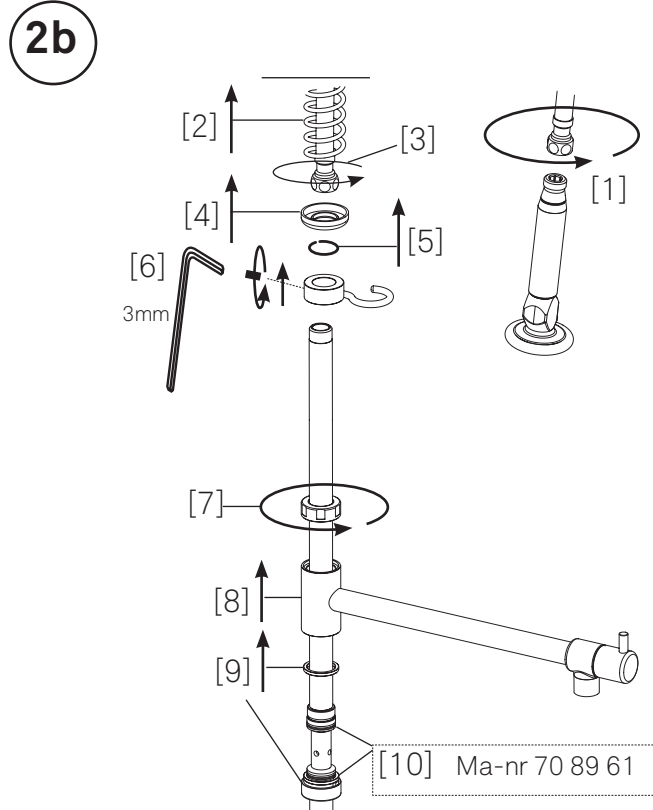
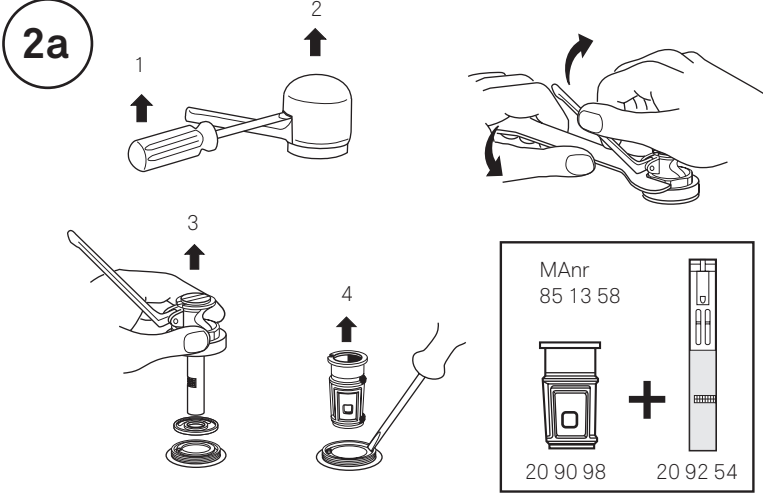
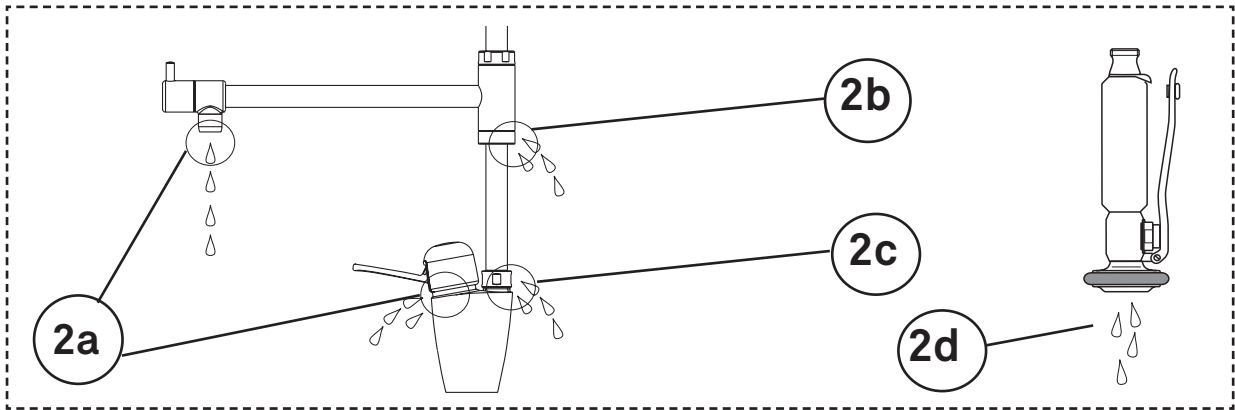
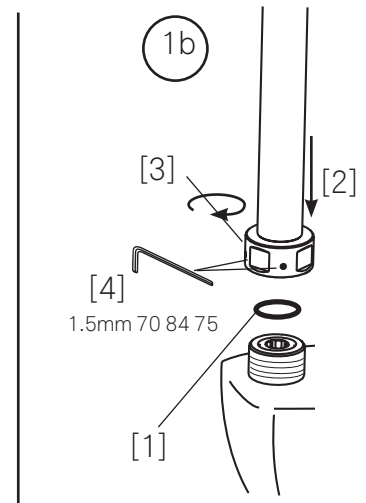
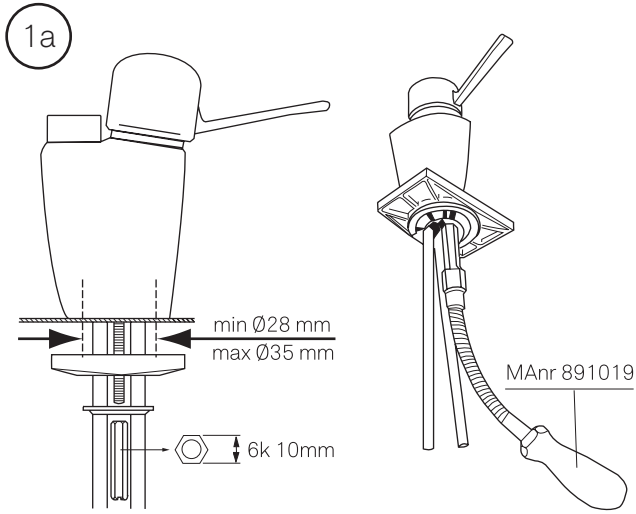
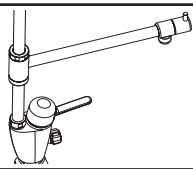
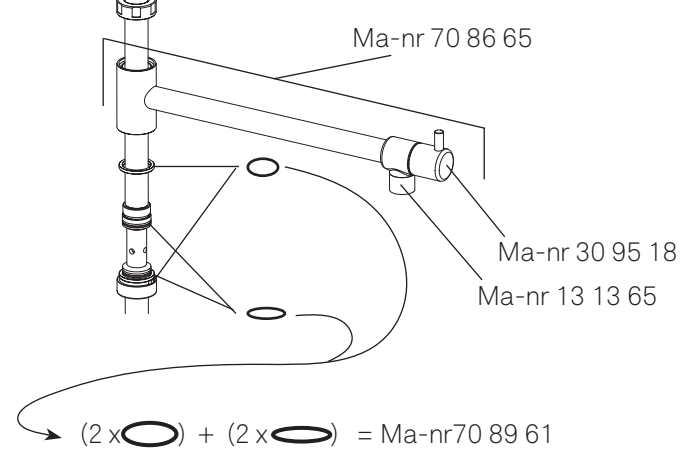
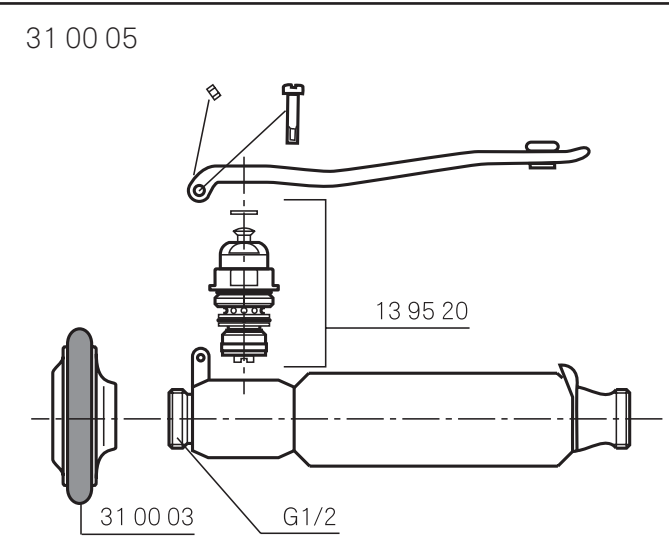
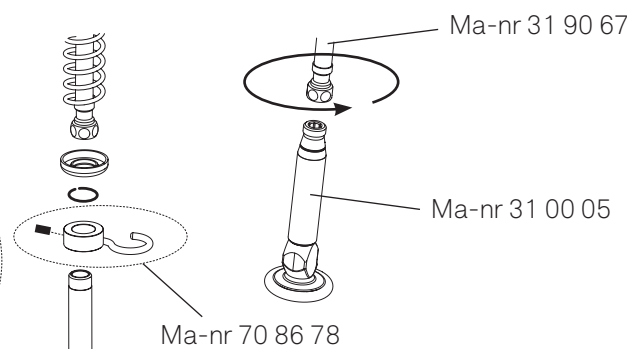
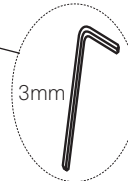
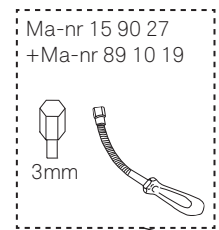
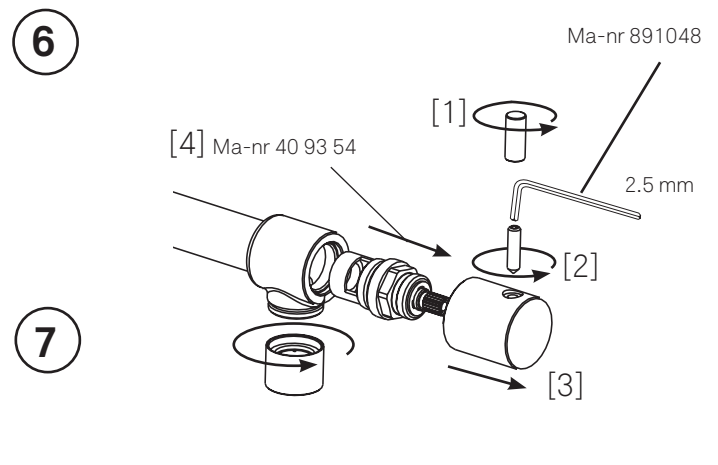
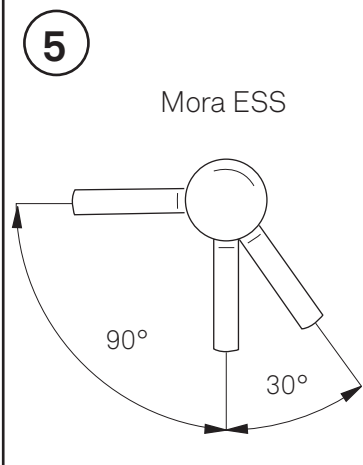
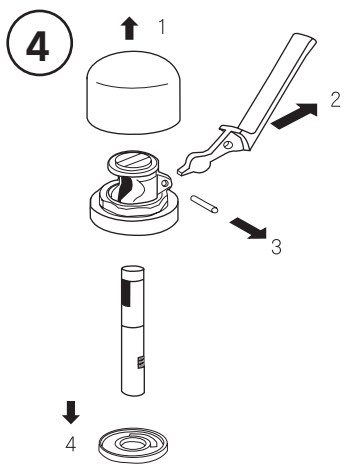


Mora Temp Profi

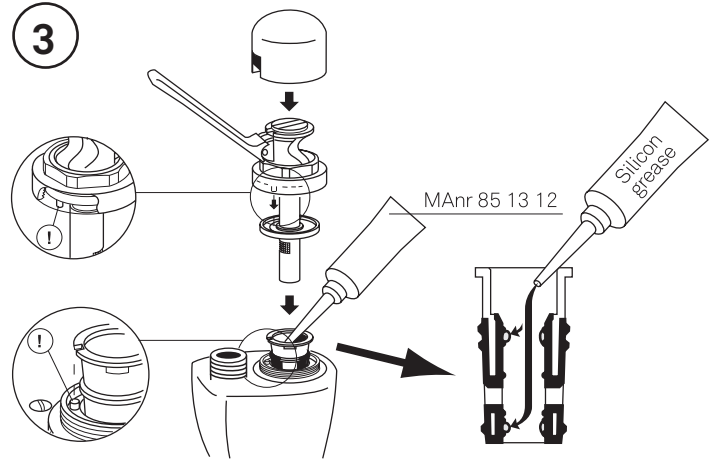

Mora Temp Profi

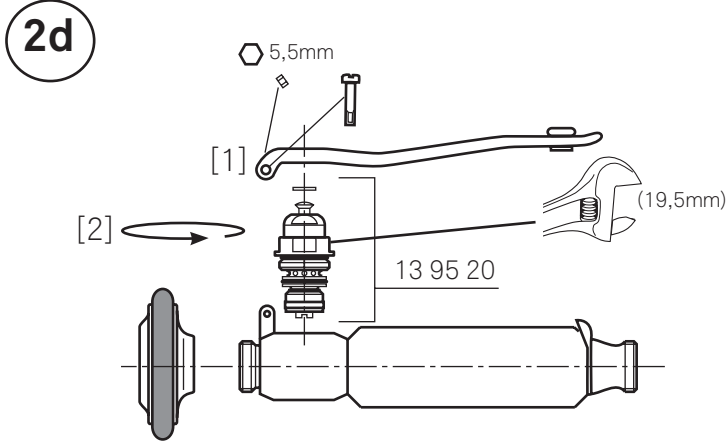

Mora Temp Profi

SVENSKA

Montering 701980, -85 (Komplett blandare + förspoln.anordning)

OBS! Vid nyinstallation måste ledningarna fram till blandaren rensas innan montage. De medföljande stödhyllorna skall användas i blandarens anslutningsrör. Mora Temp Profi skall INTE monteras i diskbänkar tillverkade av rostfri plåt. Dessa ger inte tillräcklig stabilitet, utan vi rekommenderar montage i tjockare bänkskivor endast!
Montera enligt [1a] och [1b].

Serviceinstruktion;**1. Montering. (1a, 1b)****2a. Dropp ur pip eller vid huvmutter, när blandaren är stängd:**

Åtgärd: Byte av ventilhylsa (20 90 98) eller både kolv och ventilhylsa (85 13 58)

2b. Läckage vid överpipsinfästningen: Byte av o-ringar: Utför [1] - [10], byt o-ringar, [10] Ma-nr 70 89 61. Vid behov fetta in dess o-ring.

2c. Läckage vid huvudpipsinfästningen: Byte av o-ring. Ma-nr: 70 84 75

2d. Vid dropp ur handduschen trots att den är stängd - byt avstängningsöverstycke Ma-nr 13 95 20.

3. Spakrörelsen går tungt: Åtgärd: Demontera överdelen (se fig. 2), och rengör kolv och hetvattenspår. Infetta ventilhylsans inre fettkammare.

4. Byte av kolv eller spak.

5. Korrekt spakrörelse Mora ESS.

6. Vid dropp ur utloppspipen trots att omkastarvredet står i läge "handdusch": Byt överstycke 40 93 54.

7. Dåligt flöde: Skräp i strålsamlare: Gör ren insatsen från föroreningar.

Vid risk för frost:

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0 °C (t.ex. i uoppvarmda fritidshus) ska vattenledningar och blandare tömmas på vatten. Lämna blandaren i öppet läge. Alternativt kan blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme.

Skador som orsakas till följd av spänningskorrosion som uppstår på grund av vattnets eller den omgivande miljös beskaffenhet samt felaktig montering inkluderas inte i produktansvaret.

Uttjänta produkter kan återlämnas till Mora Armatur för återvinning!

DANSK

Monteringsanvisning

NB: Ved nyinstallation skal rørledningerne skylles rene, inden montering af blandingsbatteriet. De medfølgende støttebøs skal anvendes i blandingsbatteriets tilslutningsrør.

Mora Temp Profi bør ikke monteres i tynde bordplader/vaske fremstillet af stål, da disse ikke giver tilstrækkelig stabilitet til blandingsbatteriet, og vi anbefaler derfor montering i kraftige bordplader.

Serviceinstruktion**1. Montering (1a, 1b)****2a. Dryp ud af tud eller ved greb, når blandingsbatteriet er helt lukket:**

Skift stempel Ma-20 92 54 og cylinderpakning Ma-20 90 98

2d. Ved dryp fra håndbruseren, selv om den er helt lukket - udskift lukketopstykket Ma-13 95 20.

3. Grebet går stramt: Demonter overdelen (se fig. 2) og rengør stempel og varm vandsbegrænseren. Smør cylinderpakningen indvendigt med cilikonefedt.

4. Udskiftning af stempel eller greb.

5. Korrekt indstilling af greb med Mora ESS.

6. Ved dryp fra udløbstuden, selv om omskifteren står på "bruser" - udskift topstykke Ma- 40 93 54.

7. Nedsat vandmængde: Skru perlatoren af og rens denne for urenheder.

Ved risiko for frost:

Hvis blandingsbatteriet kan blive udsat for ydre temperaturer under 0 °C (fx i et uopvarmet fritidshus), skal vandledninger og blandingsbatteri tømmes for vand. Lad blandingsbatteriet stå åbent. Alternativt kan blandingsbatteriet afmonteres og opbevares i et opvarmet rum.

Mora Armatur tager gamle armaturer retur til genanvendelse.

DEUTSCH

Montageanleitung

Achtung! Bei der Neuinstallation müssen vor der Montage die Anschlußrohre zur Armatur freigespült werden. Die mitgelieferten Stützhülsen sollen im Anschlußrohr der Armatur montiert werden. Mora Temp Profi darf nicht auf Spülen aus rostfreiem Stahl (Nirostaspülen) montiert werden. Diese geben nicht genügend Stabilität, daher empfehlen wir eine Montage auf dickeren Spülen..

Serviceanleitung**1. Montage (1a, 1b)****2a. Wenn der Mischer am Auslauf oder am Oberteil undicht ist. Maß**

nahme: Dichtungsbuchse (20 90 98) oder Kolben und Dichtungsbuchse (85 13 58) austauschen.

2d. Tropfen der Handdusche: Selbstschlußoberteil tauschen. MA Nr. 13 95 20

3. Der Hebel bewegt sich schwer. Maßnahme: Oberteil demontieren (siehe Fig. 2) und Kolben und Heißwassersperre reinigen. Die Dichtungsbuchse einfetten.

4. Tausch des Kolbens oder des Hebels.

5. Korrekte Hebelbewegung Mora ESS.

6. Tropfen aus dem Auslauf, obwohl der Umsteller auf "Handdusche" steht: Oberteil austauschen MA Nr. 40 93 54.

7. Mangelhafter Durchfluss: Schmutz im Strahlensammler. Einsatz reinigen

Bei Frostgefahr:

Wird der Mischer Außentemperaturen von weniger als 0°C ausgesetzt (z.B. unbeheizte Sommerhäuser oder Datschen) muss das Wasser aus Leitungen und Mischer entleert werden. Belassen Sie den Mischer in der geöffneten Stellung. Optional kann der Mischer auch demontiert und in warmen Bereichen gelagert werden.

Recyclingzwecken bei Mora Armatur abgegeben werden.

ENGLISH

Assembly Instructions

Caution! The pipes connected to the mixer must, by new installation, be flushed before assembly. The enclosed supporting valve cylinders shall be used in the connecting pipes of the mixer. Mora Temp Profi must not be mounted on stainless sinks. These do not give necessary stability, instead we recommend mounting only on sinks made of thicker materials.

Service Instructions**1. Assembly (1a, 1b)**

2a. Drip from the spout or from head nut, when the flow is closed. Action: replace valve packing cylinder (MA.Nr: 20 90 98) or both piston and valve packing cylinder (MA.Nr: 85 13 58)

2d. By leakage form the hand shower: Replace the on/off head work MA.Nr: 13 95 20.

3. The movement of the lever is sluggish. Action: Dismount the head work (see Fig.2) and clean piston and the hot-water limitation part. Lubricate the inside chambers of the valve packing cylinder.

4. Replacing the piston or the lever.

5. Correct lever movement of Mora ESS

6. By leakage form the spout, despite that the diverter stands in position "hand shower": replace the head work MA.Nr 40 93 54.

7. Bad flow: Blocked jet concentrator: Clean the insert from any water deposits.

Freeze damage risks:

If the mixer will be subjected to external temperatures below 0°C (e.g. in an unheated summer house), empty the water out of the mixer and the water supply lines. Leave the mixer in the open position. Alternatively, you can disconnect the mixer and store it in a heated place.

End-of-life products may be returned to Mora Armatur for recycling.

Mora Temp Profi

Русский

Внимание! Перед началом монтажа прочистить трубы от грязевой пробки. Входящие в комплект кронштейны, должны быть смонтированы на соединительной трубке. **Mora Temp Profi** нельзя монтировать на мойках из нержавеющей стали. Их поверхность не обладает необходимой жесткостью, поэтому монтаж нужно производить на мойках из более толстого и твердого материала.

Сервисное руководство.

1. Монтаж. (1а, 1в).
- 2а. Подтекание воды из излива или из верхней части смесителя, когда он закрыт.
Замена уплотнительной бусы MA-№209098 или уплотнительной бусы вместе с рычажным стержнем MA-№851358.
- 2d. Подтекание воды из ручного душа. Замена запорного клапана MA-№139520.
3. Затрудненный ход рукоятки. Демонтаж верхней части (см. шаг 2). Очистка рычажного стержня и уплотнительной бусы, обработать их тонким слоем силиконовой смазки.
4. Замена рычажного стержня или рукоятки.
5. Корректировка хода рукоятки Mora ESS.
6. Подтекание воды из выпуска в то время, как переключатель находится в положении «Ручной душ». Замена кран-бусы переключателя.
7. Недостаточный напор воды. Грязь в душевой лейке. Очистка вкладыша.

При риске замерзания

Если смеситель будет подвергаться влиянию наружной температуры ниже 0 °C (например, в неотапливаемых летних домиках), то из водоподводящих трубопроводов и смесителя должна быть слита вода. Оставьте смеситель в открытом положении. Альтернативно смеситель можно демонтировать и хранить в отапливаемом помещении.

Неисправную продукцию можно вернуть в Mora Armatur для восстановления.